

ОКП 37 1230

ООО "Саратовская Газовая Компания Плюс"

EAC



ИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИС

ТУ 3799-002-69437911-2012

Паспорт

АВЯП.69437910.002 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Изготовитель:

ООО «Саратовская Газовая Компания Плюс»; 410047, г. Саратов , ул. Танкистов д. 124 А тел.\факс (845-2) 66-11-15, 66-11-36, 66-10-79, 66-05-32, 66-04-76 E-Mail: mail@sargazcom.ru, www.sargazcom.ru.

1.2 Разрешительные документы

Декларация о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС № RU.Д-RU.HX37.В.15332/20.

1.3 Назначение изделия

Изолирующие соединения ИС ТУ 3799-002-69437911-2012 (далее ИС) предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ в паровой фазе).

1.4 Условия эксплуатации:

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающей среды* от -40 до +80 °C;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +25 °C;
- атмосферное давление от 86 до 106, kPa (от 640 до 800 мм.рт.ст).

1.5 Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В не менее 5МОм
Материал изделия сталь 20 *

* - По заказу возможно изготовления ИС из специальной хладостойкой стали с температурный диапазон эксплуатации от -70°C.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Основные параметры и размеры должны соответствовать указанным в таблицах 1,2*.

Габаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений стягов ИС даны в Таблице 1.

Габаритно-присоединительные размеры приварных изолирующих соединений ИС даны в Таблице 2.

На рис.2 схематично изображены приварные изолирующие соединения ИС-22...219, на рис.3 схематично изображены приварные изолирующие соединения ИС-273...530.

Таблица 1.

Обозначение	DN	Резьба трубная цилиндрическая d,	L, мм	D, мм	M (усредненная), кг
ИС-15	15	G 1/2	134	28	0,21
ИС-20	20	G 3/4	134	34	0,28
ИС-25	25	G 1	154	42	0,38
ИС-32	32	G 1 1/4	154	50	0,70
ИС-40	40	G 1 1/2	174	54	0,99
ИС-50	50	G 2	174	73	1,25
ИС-65	65	G 2 1/2	194	83	1,43
ИС-80	80	G 3	204	95	1,90

Таблица 2

Обозначение	DN	d, мм	L,мм	D,мм	Масса(усредненная),кг
1	2	4	5	6	7
ИС-22	15	22	600	42	1,1
ИС-27	20	25	600	42	0,72
ИС-34	25	32	600	42	1,00
ИС-42	32	42	600	50	1,94
ИС-48	40	48	600	54	2,12
ИС-57	50	57	600	73	2,78
ИС-60	50	60	600	68	4,90
ИС-76	65	76	620	66	5,52
ИС-89	80	89	640	79	4,22
ИС-108	100	108	700	80	11,50
ИС-114	100	114	700	87	10,20
ИС-133	125	133	720	97	10,45
ИС-159	150	159	740	123	19,70
ИС-168	150	168	740	132	25,0
ИС-219	200	219	800	183	43,0
ИС-273	250	273	850	237	58,0
ИС-325	300	325	950	275	77,0
ИС-377	350	377	1000	327	105,0
ИС-426	400	426	1000	300	125,0
ИС-530	500	530	1100	380	210,0

*-Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

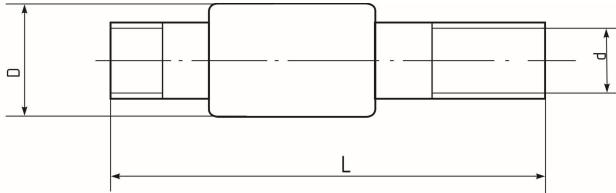


Рис. 1. Изолирующие соединения сгоны.

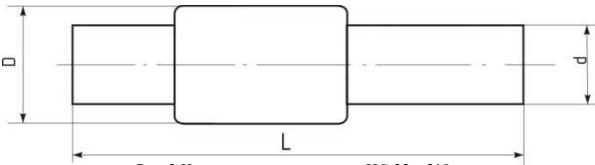


Рис. 2 Изолирующие соединения ИС-22...219

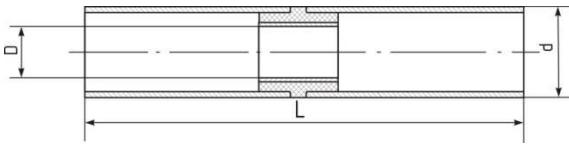


Рис.3 Изолирующие соединения ИС-273...530

Настоящий документ содержит требования к монтажу и эксплуатации изолирующих соединений ИС по ТУ 3799-002-63497911-2012 устанавливаемых на вводах и выводах ГРП, ГРПШ, перед ГРУ на вводе в газифицируемое здание для защиты от буждающих токов и токов защитных установок.

ИС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ в паровой фазе).

3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

3.1. При погрузке-выгрузке и транспортировке изделия оберегать от ударов, используя грузоподъемные механизмы для изолированных труб.

3.2. Изолирующие соединения устанавливать на газопроводах-вводах и непосредственно у компенсаторов (до или после) на надземных трубопроводах.

3.3. Определение мест установки ИС осуществляется при проектировании. При этом привязка ИС по высоте на газопроводах-вводах не является обязательной.

3.4. При хранении, транспортировки и монтаже ИС следует предохранять от механических повреждений и попадания атмосферных осадков.

4 МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ.

4.1. Перед монтажом убедиться, что испытательное давление ИС (по паспорту на изделие) соответствует испытательному давлению трубопровода.

4.2. При монтаже ИС на вертикальном участке газопровода необходимо установить опору на горизонтальном участке не далее 1 метра после отвода 90° и жестко закрепить к ней газопровод во избежание деформационной нагрузки на ИС. Опора должна иметь бетонное основание ниже точки промерзания грунта. Ввод в здание, газораспределительные установки не являются опорами при монтаже ИС.

4.3. При монтаже ИС на вертикальном участке газопровода на стене здания или иных конструкциях необходимо жестко закрепить газопровод не далее 1 метра от мест присоединения ИС к газопроводу во избежание деформационной нагрузки на ИС. Ввод в здание, газораспределительные установки не являются опорами при монтаже ИС.

4.4. При монтаже ИС на горизонтальном участке газопровода необходимо предусмотреть 2 опоры не далее 1 метра от мест присоединения ИС к газопроводу и жестко закрепить газопровод к опорам во избежание деформационной нагрузки. Вертикальный выход газопровода из земли возможно считать за опору, если расстояние от ИС до вертикального участка газопровода не более 1 метра. Опоры должны иметь бетонное основание ниже точки промерзания грунта. Ввод в здание, газораспределительные установки не являются опорами при монтаже ИС.

4.5. Если ИС на горизонтальном участке газопровода присоединяется непосредственно к арматуре, необходимо предусмотреть опору с жестким креплением под арматуру или в месте присоединения ИС к арматуре.

4.6. Установка ИС производиться только после того, как газопровод закреплен и установлена вся арматура на этом участке. Не допускается установка ИС при последовательном монтаже газопровода (монтаж газопровода, установка ИС, дальнейший монтаж газопровода).

4.7. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ деформационные нагрузки, такие как сжатие, растяжение и изгиб ИС.

4.8. При монтаже ИС с использованием электродуговой сварки полимерную поверхность защитить от брызг раскаленного металла. Не допускать использование газовой сварки, укорачивание концов ИС и наплавки личинного номера сварщика на теле ИС.

4.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев полимерной части ИС выше 80°С.

Патрубки перед муфтой обмотать ветошью, периодически смачиваемой холодной водой. Температуру нагрева в месте охлаждения проверить тыльной стороной ладони. Если она не терпит температуры, то сварку прекратить и охладить патрубки. Не допускается измерять температуру непосредственно на поверхности муфты, так как полимерная часть ИС является плохим проводником тепла.

4.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить монтаж ИС на действующем газопроводе при наличии газа в системе.

4.11. Положения данного руководства довести до сведения сварщика перед монтажом ИС.

4.12. При изоляции сварных швов на концах ИС материал должен иметь температуру не выше 80°C. Не рекомендуется изолировать (красить) поверхность муфт ИС.

4.13. Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов, на которых монтируется ИС, должно быть не более 2 мм на 1 метр длины трубопровода в обоих направлениях от изделия, если другие нормы не обусловлены проектом.

4.14. Замер электрического сопротивления постоянному току напряжением 500 В проводить при температуре от 10 до 40°C, относительной влажности не более 95%.

4.15. Технические осмотры и замеры электрического сопротивления проводить:

- 1) После монтажа и пуска транспортируемого продукта в систему.
- 2) По окончании первого после монтажа ИС оттавивания грунта.
- 3) В случаях снижения эффективности работы станций катодной защиты или при их переналадке.
- 4) В соответствии с нормативными документами отрасли производства.
- 5) Каждые 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

5 ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.

5.1. ИС хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, предотвращающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускать попадания внутрь ИС влаги, грязи, пыли, снега и посторонних предметов. Относительная влажность в помещении должна быть не более 65%.

5.2. ИС экологически безопасны и не оказывают вредного воздействия на здоровье человека.

5.3. При утилизации изделия сдавать в металлолом.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изготовленных ИС требованиям ТУ 3799-002-69437911-2012, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранение, монтажа и эксплуатации.

Срок, в течение которого изготовитель несет гарантийную ответственность в случае обнаружения дефектов ИС, составляет 12 месяцев от даты реализации изолирующего соединения, при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Расчетный срок службы ИС, установленный заводом-изготовителем — не менее 30 лет с момента изготовления.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
1.Изолирующее соединение ИС ТУ 3799-002-69437911-2012	Х шт.	
2.Паспорт ИС	1 шт.	На проданную партию

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолирующее соединение ИС-_____

№_____

В количестве_____

Изготовлено(ы), проверено(ы) и принято(ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует требованиям ТУ 3799-002-69437911-2012 и признано годным для эксплуатации

Сотрудник ОТК

Дата изготовления

месяц, год.

М.П.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изолирующее соединение ИС-_____

упаковано предприятием ООО «Саратовская Газовая Компания Плюс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки _____

месяц, год.

Кладовщик

/Астафьев О.В./

Подпись Ф.И.О

ООО "Саратовская Газовая Компания Плюс"

410047, Россия, г. Саратов, ул. Танкистов, 124А

Тел./факс: +7 (845-2) 66-10-79, 66-11-36, 66-11-15, 66-05-32, 66-04-76

WWW.SARGAZCOM.RU mail@sargazcom.ru

Редакция 5.1